

ГОСТ 26016—83

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

---

**СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ  
ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ**

**НОРМЫ ТОЧНОСТИ**

Издание официальное

63.6—2000

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ****ГОСТ  
26016—83****Нормы точности****Universal tool milling machines. Standards of accuracy****ОКП 38 1634****Дата введения 01.01.86**

Настоящий стандарт распространяется на фрезерные широкоуниверсальные инструментальные станки, а также на сверлильно-фрезерно-расточные станки той же компоновки классов точности П, В и А, в том числе на станки с программным управлением, изготавляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.


**I. ТОЧНОСТЬ СТАНКА**

1.1. Общие требования к испытаниям станков — по ГОСТ 8.


Схемы и способы измерений геометрических параметров — по ГОСТ 22267.

1.2. Нормы точности станков классов точности П, В и А не должны превышать значений, указанных в табл. 1.3—1.25.


1.3. Плоскостьность рабочей поверхности стола (вертикального, углового горизонтального и универсального)

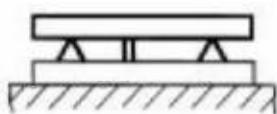

Черт. 1

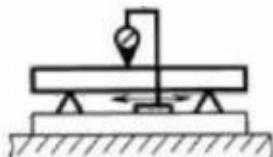

Черт. 2

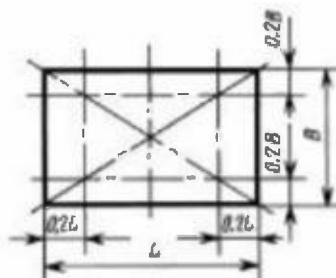

Черт. 3

**С. 2 ГОСТ 26016-83**


Таблица 1

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для стапков класса точности		
	П	В	А
До 400	12	8	6
Св. 400 до 630	16	10	8
• 630 • 1000	20	12	10
• 1000 • 1600	25	16	12


Выпуклость не допускается

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 4, методы 2 и 3 (черт. 1, 2) не менее чем в двух продольных, трех поперечных и двух диагональных сечениях стола (черт. 3).

**1.4. Параллельность рабочей поверхности вертикального стола траектории его продольного и вертикального перемещений**

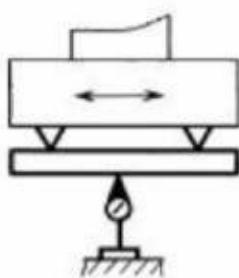

Черт. 4

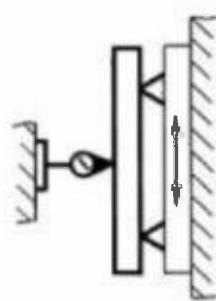

Черт. 5

Таблица 2

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для стапков класса точности		
	П	В	А
До 250	12	8	6
Св. 250 до 400	16	10	8
• 400 • 630	20	12	10
• 630 • 1000	25	16	12

Наклон верхней кромки стола в сторону от станины не допускается

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 1а (черт. 4, 5).

Стол устанавливают в среднее положение и закрепляют. Линейку устанавливают в середине стола.

Стол перемешают на всю длину перемещения.

**1.5. Параллельность рабочей поверхности углового горизонтального стола траектории продольного перемещения вертикального стола**

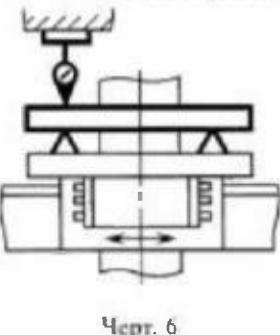


Таблица 3

Найбольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	12	8	6
Св. 250 до 400	16	10	8
• 400 • 630	20	12	10
• 630 • 1000	25	16	12

**П р и м е ч а н и е.** Для поворотных столов станков с программным управлением допуск увеличивают в 1,25 раза.


Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 1а (черт. 6).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в вертикальной плоскости и закрепляют.

Линейку устанавливают в середине стола.

Стол перемещают на всю длину перемещения.

**1.6. Параллельность рабочей поверхности углового горизонтального стола траектории перемещения шпиндельной бабки**

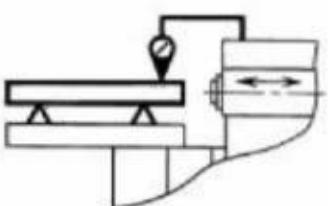

Черт. 7

Таблица 4

Найбольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 400	12	8	6
Св. 400 до 630	16	10	8

Наклон верхней кромки стола в сторону от станкны не допускается


**П р и м е ч а н и е.** Для поворотных столов станков с программным управлением допуск увеличивают в 1,25 раза.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 2а (черт. 7).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях и закрепляют.

Шпиндельную бабку перемещают на всю длину перемещения.

**1.7. Параллельность боковых сторон направляющего паза (контрольной кромки) вертикального стола и углового горизонтального стола траектории продольного перемещения вертикального стола**

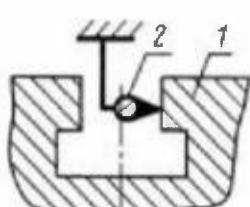

Черт. 8

Таблица 5

Найбольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	12	8	6
Св. 250 до 400	16	10	8
• 400 • 630	20	12	10
• 630 • 1000	25	16	12

## С. 4 ГОСТ 26016—83

Вертикальный стол закрепляют в вертикальной плоскости.

На неподвижной части станка укрепляют показывающий измерительный прибор<sup>\*</sup> 2 (черт. 8) так, чтобы его измерительный наконечник касался проверяемой поверхности.

Стол 1 перемещают на всю длину перемещения, но не более чем на длину паза.


Параллельность измеряют по обеим боковым сторонам направляющего паза стола.

Допускается при измерении между проверяемой поверхностью и измерительным прибором располагать специальный сухарь или линейку.

Отклонение от параллельности траектории перемещения равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора на всей длине перемещения.

**П р и м е ч а н и е.** Для вертикального стола допускается проверять только нижнюю сторону паза.

### 1.8. Взаимная перпендикулярность продольного перемещения вертикального стола направлению перемещения шпиндельной бабки

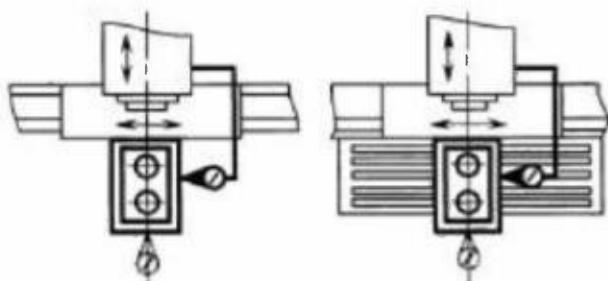

Черт. 9

Таблица 6


Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для стакнов класса точности		
	П	В	А
150	8	5	4
300	16	10	8

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 8, метод 1 (черт. 9).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в вертикальной плоскости и закрепляют.

Допускается устанавливать угольник на рабочую поверхность углового горизонтального стола.

### 1.9. Осевое биение вертикального и горизонтального шпинделей

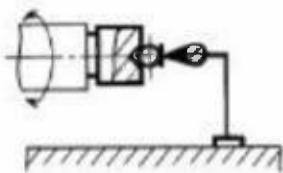

Черт. 10


Таблица 7

Обозначение конуса по ГОСТ 15945	Допуск, мкм, для стакнов класса точности		
	П	В	А
30; 40	6	5	4
50	8	6	5

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 17, метод 1 (черт. 10).

\* Далее — измерительный прибор.


- 1.10. Радиальное биение конического отверстия вертикального и горизонтального шпинделей:
- у торца шпинделя;
  - на расстоянии  $L$ .

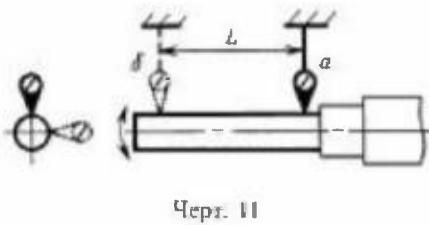

Обозначение конуса по ГОСТ 15945	Номер проложки	$L$ , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
			П	В	А
30; 40	1.10 $\alpha$	—	6	5	4
	1.10 $\beta$	150	10	8	6
50	1.10 $\alpha$	—	8	6	5
	1.10 $\beta$	300	16	12	10

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 15, метод 2 (черт. 11).

- 1.11. Перпендикулярность оси вращения горизонтального шпинделя направлению продольного перемещения вертикального стола

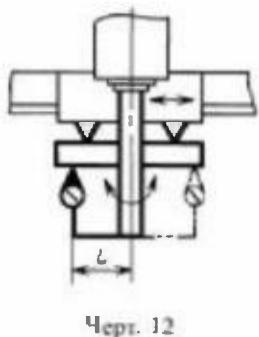


Длина измерения $2L$ , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
150	8	5	4
300	16	10	8

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 9, метод 3 (черт. 12).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях и закрепляют.

- 1.12. Параллельность оси вращения горизонтального шпинделя направлению перемещения шпиндельной бабки

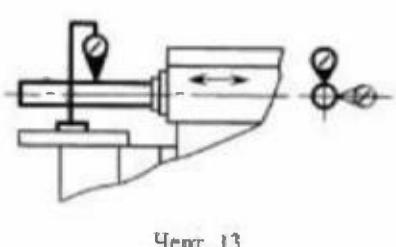


Наибольшая длина перемещения, ям.	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	16	10	8
Св. 250 до 400	20	12	10
> 400 > 630	25	16	12

Отклонение шпинделя вверх не  
допускается


Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 3б (черт. 13).

**С. 6 ГОСТ 26016—83**

- 1.13. Перпендикулярность рабочей поверхности углового горизонтального стола траектории вертикального перемещения вертикального стола:
- в поперечной плоскости;
  - в продольной плоскости

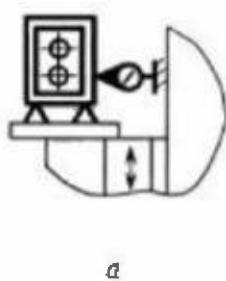

Черт. 14

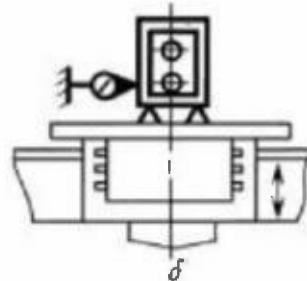

Черт. 15

Допуск, мкм, на длине перемещения 300 мм для станков классов точности:

- |             |              |
|-------------|--------------|
| П . . . . . | а) 12; б) 20 |
| В . . . . . | а) 8; б) 12  |
| А . . . . . | а) 6 б) 10   |

П р и м е ч а н и я:


- Для поворотных столов станков с программным управлением допуск увеличивают в 1.25 раза.
- В поперечной плоскости наклон стола в сторону от станины не допускается.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 9, метод 1а (черт. 14, 15).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в вертикальном и горизонтальном направлениях и закрепляют.

(Измененная редакция, Изд. № 1).

- 1.14. Перпендикулярность направления перемещения шпиндельной бабки направлению вертикального перемещения вертикального стола

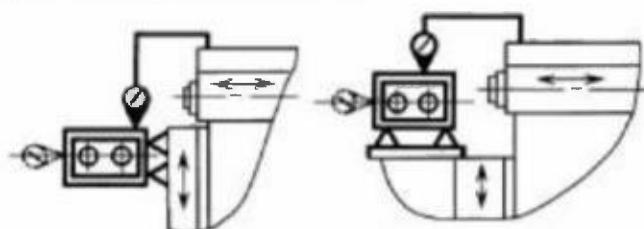

Черт. 16

Таблица II


Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
150	8	5	4
300	16	10	8

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 8, метод 1 или 2 (черт. 16).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в горизонтальной плоскости и закрепляют.

Допускается устанавливать угольник на рабочую поверхность углового горизонтального стола.

#### 1.15. Параллельность направляющих хобота оси вращения шпинделя в вертикальной и горизонтальной плоскостях

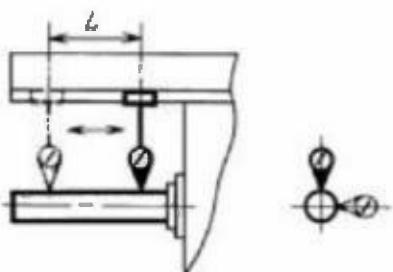

Черт. 17

Допуск, мкм, на длине перемещения  $L = 150$  мм для станков классов точности:

П . . . . . 12

В . . . . . 10

А . . . . . 8

Отклонение хобота вверх не допускается.


Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 7, метод 2 (черт. 17).

Ползуночку с измерительным прибором перемещают по направляющим хобота на расстояние  $L$ . Хобот закрепляют в крайнем переднем положении.

В каждой из плоскостей измерение проводят по двум диаметрально противоположным образующим при повороте шпинделя на  $180^\circ$ .

Отклонение от параллельности в каждой плоскости равно алгебраической полусумме двух алгебраических разностей показаний измерительного прибора, полученных сначала по одной образующей, а затем по противоположной (при повороте шпинделя на  $180^\circ$ ).

#### 1.16. Соосность отверстия серьги (подвески) и горизонтального шпинделя

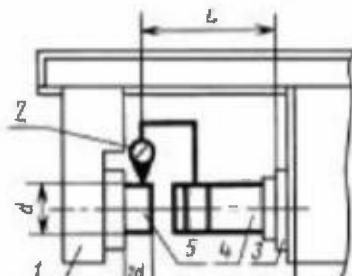

Черт. 18

Таблица 12

$L$ , мм	Допуск, мкм, для станков классов точности		
	П	В	А
150	16	12	10
300	30	25	20

Хобот закрепляют в крайнем вывинченном положении. Серьгу (подвеску) закрепляют в хоботе.


В отверстие шпинделя 3 (черт. 18) устанавливают оправку 4 с цилиндрической рабочей поверхностью. В отверстие серьги (подвески) 1 устанавливают контрольную оправку 5, диаметр  $d$  которой равен диаметру отверстия серьги (подвески), а длина выступающей из серьги (подвески) части оправки равна  $2d$ .

## С. 8 ГОСТ 26016—83

На оправке 4 укрепляют измерительный прибор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался цилиндрической поверхности оправки 5 вблизи ее конца на расстоянии  $L$  от торца шпинделя. Шпиндель вместе с прибором поворачивают вокруг оправки.

Отклонение равно половине наибольшей алгебраической разности показаний прибора.

### 1.17. Параллельность оси вращения вертикального шпинделя направлению вертикального перемещения стола в поперечной плоскости

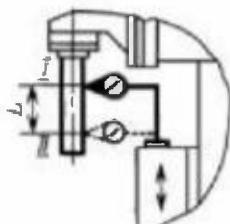


Черт. 19

Таблица 13

Длина измерения $L$ , мм	Допуск, мкм, для статков класса точности		
	П	В	А
150	12	8	6
300	20	12	10

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 3а (черт. 19).

### 1.18. Параллельность траектории перемещения гильзы к оси вертикального шпинделя

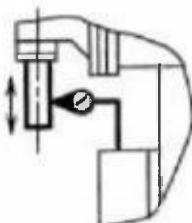


Черт. 20

Допуск, мкм, на длине перемещения гильзы для статков классов точности:  
П ..... 16  
В ..... 10  
А ..... 8

Отклонение нижнего торца гильзы от станины не допускается.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 3б (черт. 20).

### 1.19. Перпендикулярность оси вращения вертикального шпинделя рабочей поверхности углового горизонтального стола в поперечной плоскости

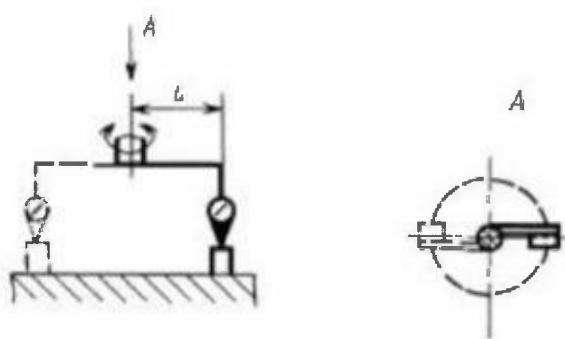

Черт. 21

Таблица 14

Длина измерения $2L$ , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
150	16	12	10
300	20	16	12



Отклонение оси шпинделя от станины не допускается

Примечание. Для поворотных столов станков с программным управлением допуски увеличивают в 1,25 раза.

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 10, метод 1 (черт. 21).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях и закрепляют. Перед измерением шпиндельная бабка должна быть зажата.

1.20. Параллельность торца шпиндельной бабки (или переходной плиты) вертикальному и продольному перемещениям стола

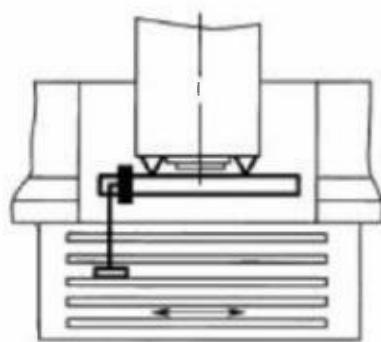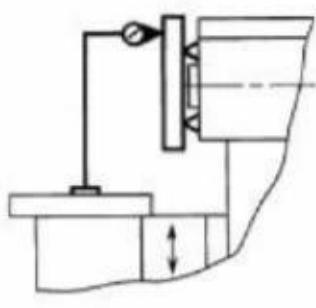

Черт. 22

Таблица 15


Найбольшая длина перемещения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	16	10	8
Св. 250 до 400	20	12	10
• 400 • 630	25	16	12
• 630 • 1000	30	20	16

Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 6, метод 2а (черт. 22).

Вертикальный стол устанавливают в среднее положение и закрепляют.

## С. 10 ГОСТ 26016—83

### 1.21. Параллельность плоскости поворота вертикальной головки рабочей поверхности вертикального стола

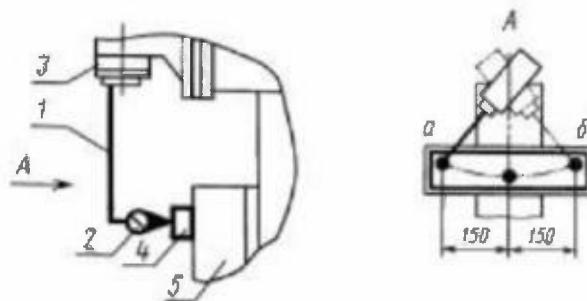

Черт. 23

Допуск, мкм, на длине измерения 300 мм для станков классов точности:

П ..... 16

В ..... 10

А ..... 8

Коленчатую оправку 1 с измерительным прибором 2 укрепляют на вертикальной головке 3 станка (черт. 23) так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности специальной линейки 4.

Специальную поверочную линейку устанавливают на рабочей поверхности вертикального стола 5.


Вертикальный стол устанавливают в среднее положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях и закрепляют. Шпиндельная бабка зажата. Вертикальную головку вместе с оправкой и измерительным прибором поворачивают на заданный угол.

Отклонение от параллельности плоскости поворота вертикальной головки равно алгебраической разности показаний измерительного прибора на длине измерения.

**П р и м е ч а н и е.** Допускается проводить проверку параллельности плоскости поворота вертикальной головки к продольному и вертикальному перемещениям вертикального стола.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

### 1.22. Параллельность оси вращения вертикального шпинделя плоскости крепления вертикальной головки

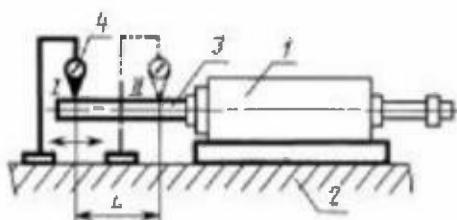

Черт. 24

Таблица 16

Длина измерения <i>L</i> , мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
150	10	6	5
200	12	8	6

Вертикальную головку 1 (черт. 24) устанавливают плоскостью крепления на поверочную плиту 2. Проверяемую ось воспроизводят контрольной оправкой 3.


На неподвижной части станка (стенда) устанавливают измерительный прибор 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался образующей оправки в двух крайних точках I и II, отстоящих друг от друга на расстоянии  $L$ , и был перпендикулярен ей в плоскости измерения.

Отклонение от параллельности оси вращения шпинделя плоскости крепления равно алгебраической разности показаний измерительного прибора на длине измерения  $L$  в точках I и II.


Для исключения из результатов измерения погрешности установки контрольной оправки и плоскости поверочной плиты контрольную оправку поворачивают на  $180^\circ$ . Для каждого положения оправки (до и после поворота на  $180^\circ$ ) определяют алгебраическую разность показаний измерительного прибора в точках I и II на длине измерения  $L$ .

Отклонение от параллельности оси вращения шпинделя плоскости крепления равно среднему арифметическому двух значений алгебраической разности показаний измерительного прибора, полученных при измерениях до и после поворота оправки.


**1.23. Точность линейных координатных перемещений вертикального стола и шпиндельной бабки (для станков без программного управления)**

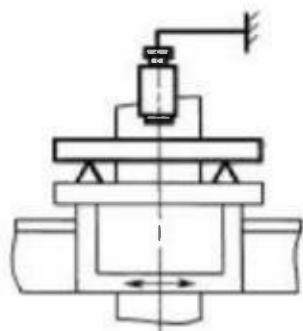

Черт. 25

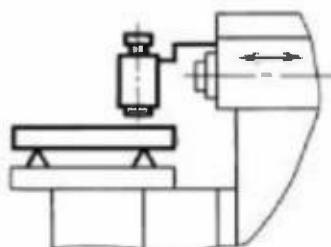

Черт. 26

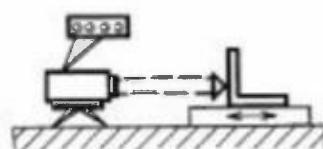

Черт. 27

Таблица 17

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск, ИКМ, для станков класса точности		
	П	В	А
До 250	20	10	7
Сл. 250 до 400	25	12	8
* 400 * 630	30	16	10
* 630 * 1000	40	20	12


Измерение — по ГОСТ 22267, разд. 19, метод 1 (черт. 25), метод 2 (черт. 26) или метод 3 (черт. 27).

(Измененная редакция, Изд. № 2).


С. 12 ГОСТ 26016—83

1.24. Точность линейного позиционирования вертикального стола и шиндельной бабки (для станков с программным управлением):


- точность одностороннего позиционирования  $A \uparrow$  и  $A \downarrow$ ;
- повторяемость одностороннего позиционирования  $R \uparrow$  и  $R \downarrow$ ;
- точность двустороннего позиционирования  $A$ ;
- максимальная зона нечувствительности  $B_{\max}$  (только для станков с контурной или универсальной системами программного управления)

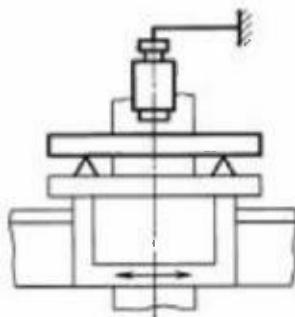


Черт. 28

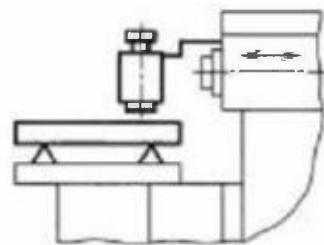

Черт. 29

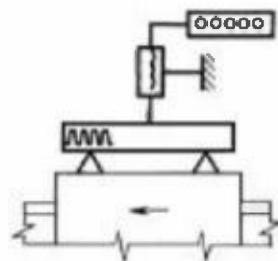

Черт. 30

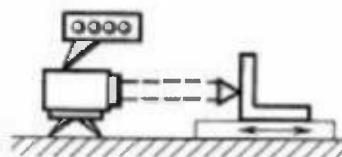

Черт. 30а

Таблица 18

Наибольшая длина перемещения, мм	Допуск ( $A \uparrow$ и $A \downarrow$ ; $R \uparrow$ и $R \downarrow$ ; $A$ ; $B_{\max}$ ), мкм, для станков класса точности											
	П				В				А			
	$A \uparrow$	$R \uparrow$	$A$	$B_{\max}$	$A \uparrow$	$R \uparrow$	$A$	$B_{\max}$	$A \uparrow$	$R \uparrow$	$A$	$B_{\max}$
До 400	30	16	40	10	16	8	20	6	10	5	14	5
Св. 400 до 630	40	20	50	12	20	10	25	8	12	6	16	6
с 630 + 1000	50	25	60	16	25	12	30	10	16	8	20	8

Примечания:

1. При отсутствии возможности введения коррекции с помощью устройства ЧПУ допуски могут быть увеличены по сравнению с указанными в табл. 18, но не более чем в два раза.

2. Допуски для станков классов точности П и В, оснащенных измерительными системами косвенного измерения положения рабочих органов при использовании винтов класса точности 3, увеличивают по сравнению с указанными в табл. 18 в два раза.

3. Допуски по оси У (вертикальное направление) в технически обоснованных случаях могут быть увеличены по сравнению с указанными в табл. 18, но не более чем в 1,25 раза с учетом примечаний 1 и 2.


Измерение — по ГОСТ 27843, разд. 3, метод 1 или 3, или 4 (черт. 28—30а).

Измерение проводят по каждой координате на всей длине хода проверяемых узлов станка.


Интервалы между точками измерения примерно равны 0,08 длины измеряемого перемещения и не кратны шагу измерительных устройств станка. Крайние точки измерения располагают от начала и конца измеряемого перемещения на расстояниях примерно равном 0,25 от величины интервала между точками измерения.

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

1.25. Повторяемость установки инструмента в шпиндель в радиальном направлении (для станков с автоматической сменой инструмента)

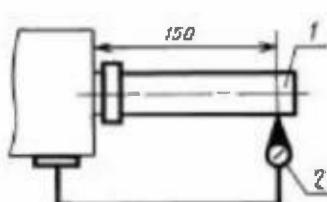

Черт. 31

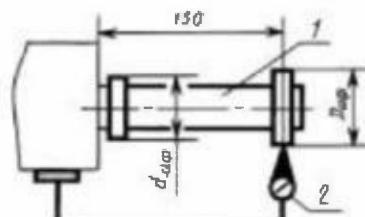

Черт. 32

Таблица 19

Обозначение конуса по ГОСТ 15945	Допуск $R_{\text{шп}}^{\text{норм}}$ , мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
30	8	5	3
40	10	6	4
50	12	8	5

Измерение проводят по каждой координате на всей длине хода проверяемых узлов станка.

Интервалы между точками измерения примерно равны 0,08 длины измеряемого перемещения и не кратны шагу измерительных устройств станка. Крайние точки измерения располагают от начала и конца измеряемого перемещения на расстоянии примерно равном 0,25 от величины интервала между точками измерения.

При измерении стабильности установки инструмента в шпиндель в отверстие шпинделя устанавливают контрольную оправку 1 (черт. 31, 32). Измерительный прибор 2 устанавливают на шпиндельной бабке так, чтобы измерительный наконечник измерительного прибора касался образующей контрольной оправки (измерительного фланца) и был перпендикулярен ей.

Вращая шпиндель с контрольной оправкой 1, определяют разность наибольшего и наименьшего начальных показаний измерительного прибора 2.

Шпиндельную бабку устанавливают в положение смены инструмента, контрольную оправку переносят в инструментальный магазин, а затем устанавливают в отверстие шпинделя и вновь проводят измерение. Число повторных измерений — не менее пяти.

Отклонение контрольной оправки при  $i$ -м измерении определяют по формуле

$$\Delta f_i = P_i - P_0,$$

где  $P_i$  — разность наибольшего и наименьшего показаний измерительного прибора 2 при  $i$ -м измерении;

$P_0$  — разность наибольшего и наименьшего показаний измерительного прибора 2 при начальном измерении.

Повторяемость установки инструмента определяют как наибольшую разность отклонений (размаха) положений оправки для числа повторных измерений, равного пяти.


$$R_n = \max \Delta f_i - \min \Delta f_i.$$

(Измененная редакция, Изд. № 2).

## 2. ТОЧНОСТЬ ОБРАЗЦА-ИЗДЕЛИЯ

2.1. Нормы точности образца-изделия для станков классов точности П, В и А не должны превышать значений, указанных в пп. 2.2—2.15.

### Форма и размеры образца-изделия

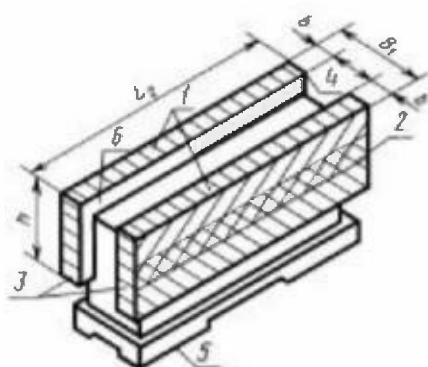

Черт. 33

$$\begin{aligned} B_1 &\geq 0,5 B, \text{ но не более } 160 \text{ мм;} \\ L_1 &\geq 0,5 L_1, \text{ но не более } 360 \text{ мм;} \\ h &\geq 0,25 H_1, \text{ но не более } 150 \text{ мм.} \\ b &\geq 16 \text{ мм,} \end{aligned}$$

где  $B$  — ширина вертикального стола;  
 $L_1$  — наибольшее продольное перемещение стола;  
 $H_1$  — наибольшее расстояние от оси (торца) шпинделья до стола.

Поверхность 5 (черт. 33) образца-изделия обработана окончательно. Остальные — предварительно.

Образец закрепляют в середине стола. Поверхности 2, 3 и 4 обрабатывают горизонтальным шпинделем, поверхность 1 — вертикальным шпинделем. Обработку всех поверхностей проводят за одну установку образца. Каждую поверхность обрабатывают за два прохода.


Поверхность 2 обрабатывают с перекрытием 5—15 мм.

Все перемещаемые узлы, не участвующие в работе, зажимают.


Образцы-изделия: по черт. 33, 38 — для станков с ручным управлением и с цифровой индикацией (проверки 2.2—2.6); по черт. 33, 38, 40 — для станков с позиционной системой программного управления (проверки 2.2—2.6 и 2.15); по черт. 39, 40 — для станков с контурной и универсальной системами программного управления (проверки 2.7—2.15).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

### 2.2. Плоскость поверхности 2 (черт. 33)

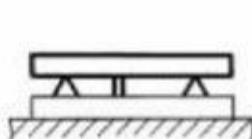

Черт. 34

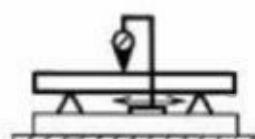

Черт. 35

Таблица 20

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	10	6	5
Св. 160 до 250	12	8	6
с 250 до 400	16	10	8

Измерения — по ГОСТ 22267, разд. 4, методы 2 и 3 (черт. 34, 35) не менее чем в двух продольных, трех поперечных и двух диагональных сечениях.

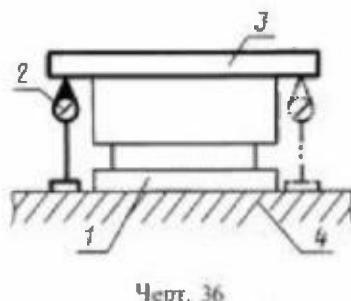
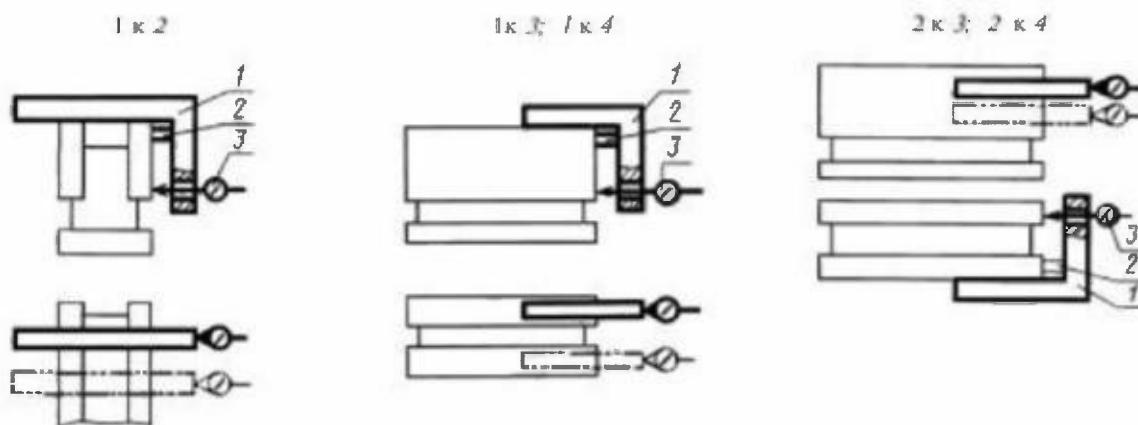
2.3. Параллельность верхней поверхности *1* образца-изделия его основанию *5* (черт. 33)

Таблица 21

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	12	8	6
Св. 160 до 250	16	10	8
* 250 * 400	20	12	10

Образец-изделие *1* (черт. 36) устанавливают на поверочную плиту *4* или в специальное приспособление. Проверяют при помощи измерительного прибора *2* и поверочной линейки *3* или плоскопараллельной концевой меры.

Отклонение от параллельности верхней поверхности основанию равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора на длине измерения.

2.4. Перпендикулярность обработанных поверхностей образца-изделия *1* к *2*, *1* к *3*, *1* к *4*, *2* к *3*, *2* к *4* (черт. 33)

Черт. 37

Таблица 22

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
	П	В	А
До 160	16	10	8
Св. 160 до 250	20	12	10

Измерение проводят при помощи угольника *1*, плоскопараллельных концевых мер длины *2* и измерительного прибора *3* или специального приспособления (черт. 37).

Отклонение от перпендикулярности обработанных поверхностей равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора в пределах длины измерения.

**С. 16 ГОСТ 26016—83**

**2.5. Прямолинейность и параллельность стенок паза 6 (черт. 33)**

Таблица 23

Длина измерения, мм	Допуск, мкм, для стакнов класса точности		
	П	В	А
До 160	16	10	8
Св. 160 до 250	20	12	10
свыше 250	25	16	12

Образец-изделие устанавливают на поверочную плиту. Измерение проводят при помощи измерительного прибора.

Отклонение от прямолинейности и параллельности стенок паза равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного прибора на длине измерения.

**2.6. Точность геометрической формы отверстия:**

- а) круглость;
- б) профиль продольного сечения;
- в) перпендикулярность оси отверстия к основанию

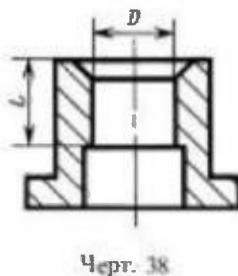


Таблица 24

Номер проверки	Допуск, мкм, для стакнов класса точности		
	П	В	А
2.6а	8	6	5
2.6б	12	10	8
2.6в	12	10	8

Для проверки используют образец диаметром  $D = (0,15—0,2) B$  и длиной  $L \geq 1,1 D$  (черт. 38), где  $B$  — ширина вертикального стола.


Образец предварительно обработан; отверстие диаметром  $D$  обработано с точностью, отвечающей требованиям последующей чистовой обработки. Основание образца обработано окончательно.

Образец укрепляют в средней части стола и проводят предварительную и чистовую обработку отверстия диаметром  $D$ .

Круглость образца измеряют с помощью кругломера, профиль продольного сечения — с помощью прибора для измерения отверстий, перпендикулярность оси отверстия к основанию — с помощью угольника и плоскопараллельных концевых мер.

Допускается вместо проверки круглости проводить проверку постоянства диаметра по ГОСТ 25889.4, с увеличением допускаемых отклонений в два раза по сравнению с указанными в табл. 24.

**Формы и размеры образца-изделия для станков с контурной или универсальной системой программного управления**

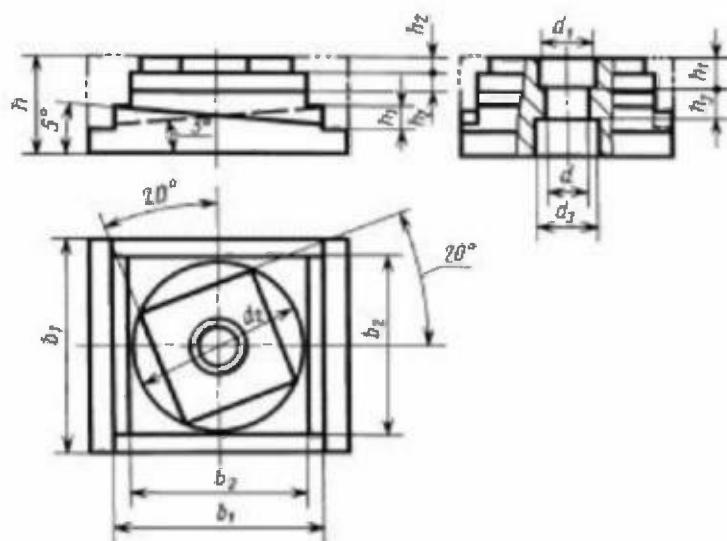

Черт. 39

**Примечания:**

1. Штрих-пунктирной линией показаны контуры заготовки, несовпадающие с контурами окончательно обработанного образца-изделия.
2. Отверстие  $d_3$  должно быть предварительно выполнено в заготовке.
3. Допускается выполнение на образце-изделии крепежных отверстий (пасов).

Таблица 25

Ширина вертикального стола	ММ								
	$b_1$	$b_2 = d_2$	$b$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$d$	$d_1$	$d_3$
До 400	140	100	80	25	15	50	45	50	60
Св. 400 до 630	200	160	100	30	20	60	60	70	80

Допускаемые отклонения размеров от名义нельного значения  $\pm 10\%$ .

Для обработки используют предварительно обработанный образец-изделие (черт. 39) из чугуна, стали или алюминиевого сплава. Поверхности, используемые как технологические или контрольные базы, должны быть обработаны окончательно.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 26

Назначение проверки	Ширина вертикального стола, мм	Допуск, мкм, для станков класса точности		
		П	В	А
2.7. Точность формы отверстия $d$ :				
а) круглость	До 630	а) 8 б) 12	а) 6 б) 10	а) 5 б) 8
б) профиль продольного сечения				
2.8. Плоскость торцовой поверхности повернутого параллелепипеда:				
а) общая	До 400	а) 12 б) 10	а) 8 б) 6	а) 6 б) 5
б) перепад между полосами от проходов фрезы	Св. 400 до 630	а) 16 б) 12	а) 10 б) 8	а) 8 б) 6