



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СТАНКИ РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
НОРМЫ ТОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ

ГОСТ 8716—81

Издание официальное



Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

СТАНКИ РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Нормы точности и жесткости

Thread grinding machines.
Standards of accuracy and rigidityГОСТ
8716—81

ОКП 38 1316

Дата введения

01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на универсальные резьбометрические станки классов точности В и А, работающие узким (однониточным) кругом.

Станки класса точности А следует изготавливать по согласованной с потребителями номенклатуре проверок с допусками равными 0,6 от допусков, указанных в таблицах для станков класса В соответствующих размеров.

Последовательность проведения проверок может быть отличной от указанной в настоящем стандарте.

Допускаемые отклонения по точности станков класса В не должны превышать указанных в пп. 1.2—1.21, 2.1—2.4.

1. ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ СТАНКА


1.1. Общие требования к испытаниям станков на точность — по ГОСТ 8—82.

Схемы и способы измерения геометрических параметров точности — по ГОСТ 22267—76.

Точность установки станка в продольном и поперечном направлениях перед измерением должна быть $\frac{0,02 \text{ мм}}{1000 \text{ мм}}$.

1.2. Прямолинейность перемещения стола (черт. 1)

- в вертикальной плоскости;
- в горизонтальной плоскости

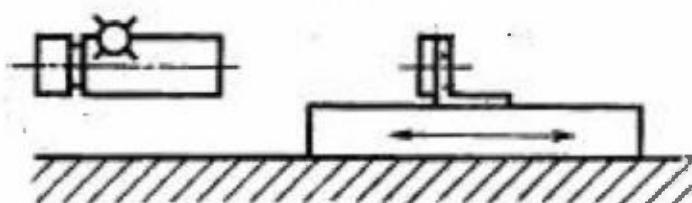

Черт. 1

Допуск для наибольшей длины перемещения, мм:


до 1000	10°
с 1000 до 2000	5°

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 3, метод 8.

Стол станка перемещают на всю длину хода с остановками для измерений не реже, чем через $1/10$ длины хода, но не менее чем через 50 мм.

(Измененная редакция, Изд. № 1).

1.3. Перекос рабочей поверхности стола при его перемещении (черт. 2).

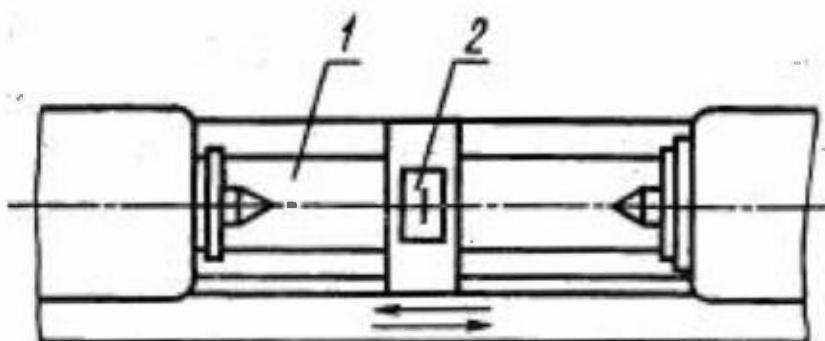

Черт. 2

Допуск на длине перемещения до 2000 мм ... $\frac{0,02 \text{ мм}}{1000 \text{ мм}}$.


Заднюю бабку устанавливают на столе 1 станка в положение, соответствующее наибольшему межцентровому расстоянию.

На рабочей поверхности стола, в средней его части, перпендикулярно направлению его перемещения устанавливают уровень 2.

Стол станка перемещают на всю длину хода с остановками для измерений не реже, чем через $1/10$ длины хода, но не менее чем через 50 мм.

Перекос определяют как наибольшую величину алгебраической разности показаний уровня.

1.4. Параллельность базирующих поверхностей стола направлению его перемещения (черт. 3).

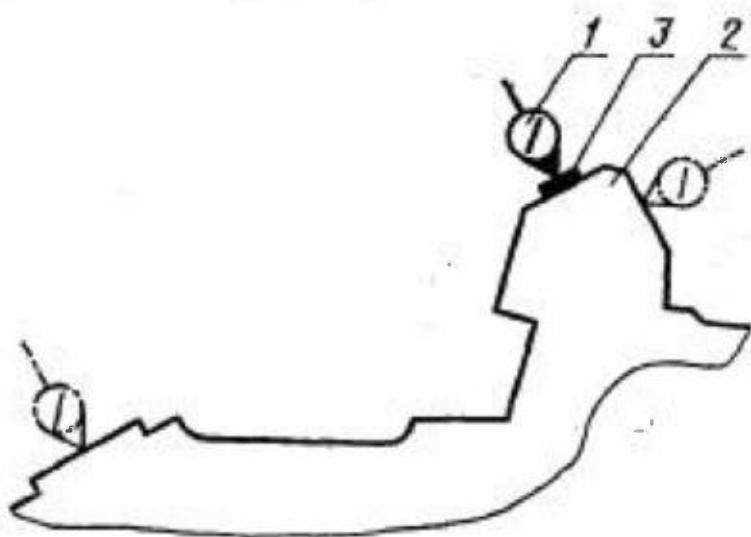

Черт. 3

Допуск в мкм для наибольшей длины перемещения стола, мм:

до 250	5
св. 250 до 360	6
» 360 » 500	8
» 500 » 1000	10
» 1000 » 2000	12


На неподвижной части станка укрепляют показывающий измерительный прибор 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался базирующих поверхностей стола 2 через мерную плитку 3.

Стол перемещают на всю длину хода.

Отклонение от параллельности определяют как наибольшую величину алгебраической разности показаний показывающего измерительного прибора на всей длине хода.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 1.5. Осевое биение шлифовальных шпинделей (черт. 4):
 а) для шлифования наружной резьбы;
 б) для шлифования внутренней резьбы.

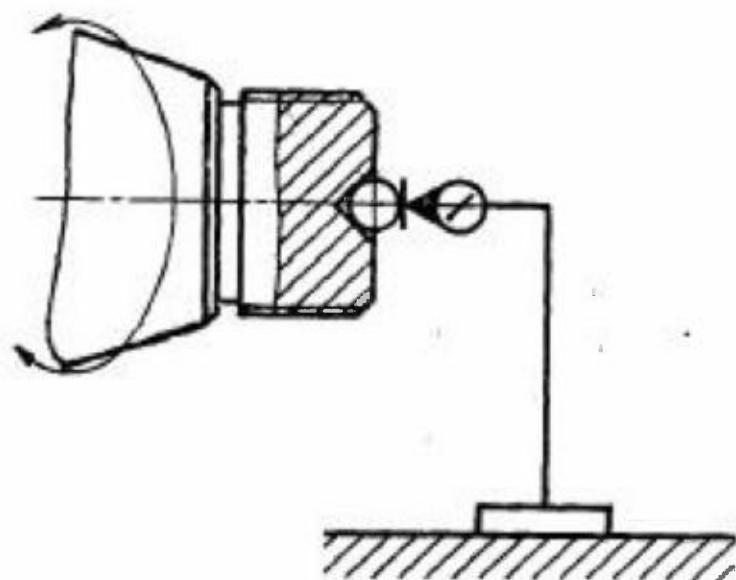


Черт. 4

Таблица 1

Наименьший диаметр устанавливаемой заготовки, мм	Допуск, мкм	
	8	6
До 125	2	3
Св. 125 > 320	2	4
> 320	3	—

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 17, метод 1.

- 1.6. Радиальное биение базовых поверхностей концов шлифовальных шпинделей (черт. 5):
 а) для шлифования наружной резьбы;
 б) для шлифования внутренней резьбы.

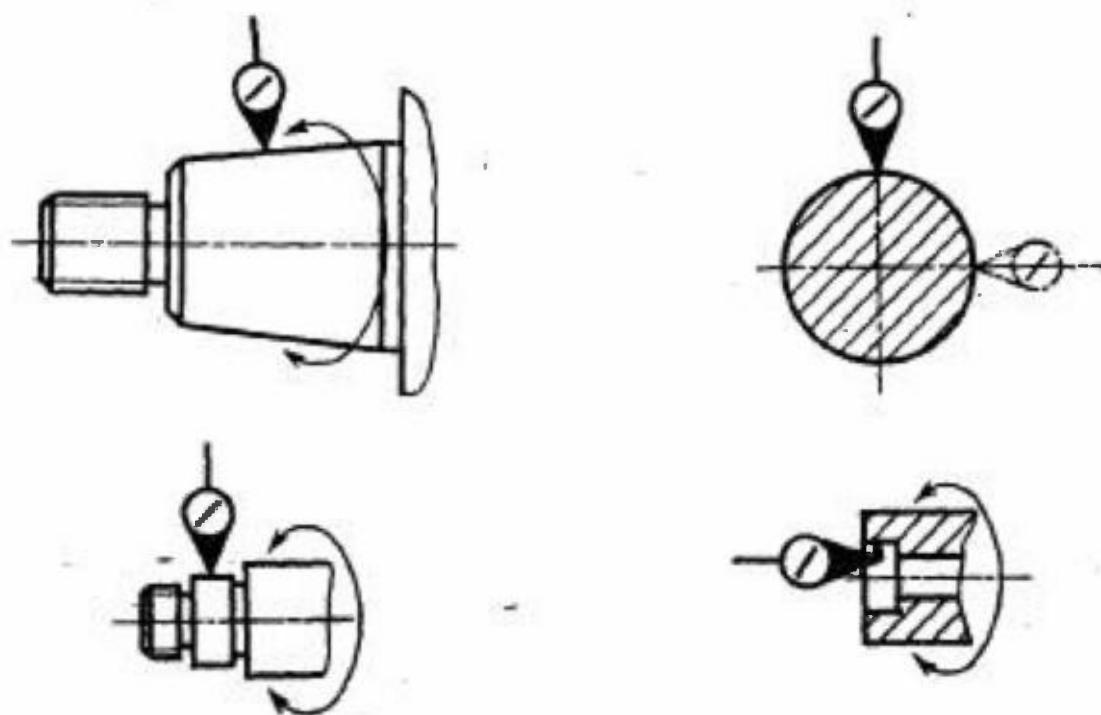

Черт. 5


Таблица 2

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм	Довуск, мкм	
	а	б
До 125	4	3
Св. 125 > 320	4	5
> 320	5	—

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, методы 1 и 2.

1.7. Радиальное биение оси вращения шпинделя передней бабки (черт. 6):

- у торца шпинделя;
- на расстоянии l .

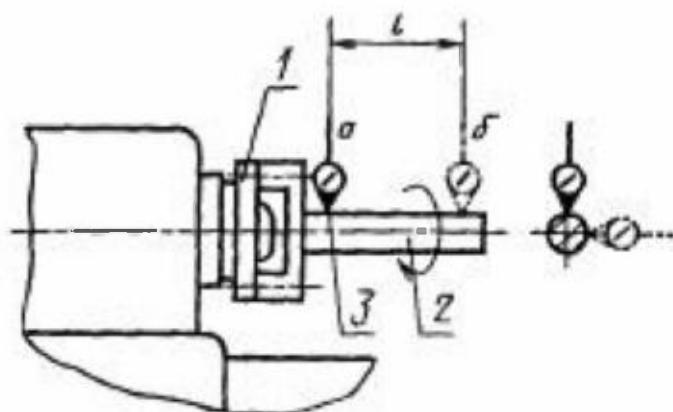

Черт. 6

Таблица 3


Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм	Номер пункта	l , мм	Допуск, мм
До 125	1.7а	—	2
	1.7б	150	4
Св. 125 » 320	1.7а	—	3
	1.7б	300	8
» 320	1.7а	—	4
	1.7б	300	12

На фланце шпинделя 1 устанавливают специальную плавающую цилиндрическую оправку 2 и центрируют ее относительно оси вращения так, чтобы смещение оси было минимально возможным.

На станке укрепляют показывающий измерительный прибор 3, так, чтобы его измерительный наконечник касался измерительной поверхности оправки и был направлен к ее оси перпендикулярно образующей. Шпиндель с оправкой приводят во вращение.

Биение равно наибольшей величине алгебраической разности показаний показывающего измерительного прибора в каждом положении.

1.8. Осевое биение шпинделя передней бабки (черт. 7).

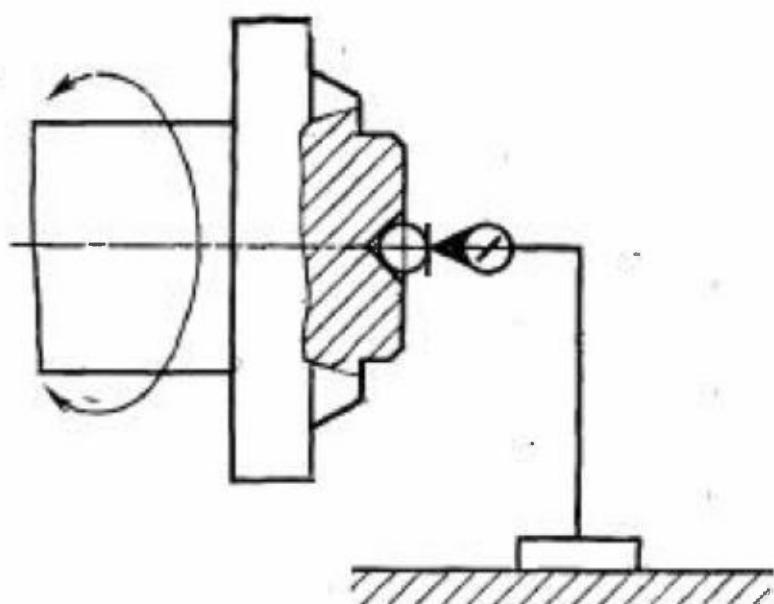

Черт. 7


Таблица 4

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм	Допуск, мм
До 125	1,6
Св. 125 > 320	2,0
> 320	3,0

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 17, метод 1.

1.9. Радиальное биение базирующего отверстия шпинделя передней бабки (черт. 8):

- у торца шпинделя;
- на расстоянии l .

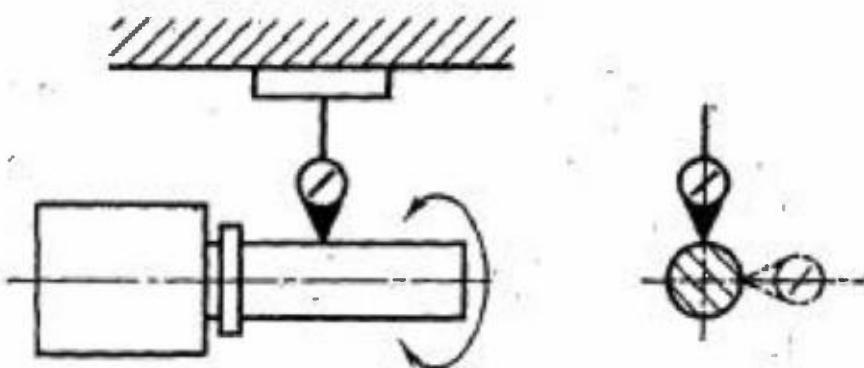


Черт. 8

Таблица 5

Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм	Номер пункта	l , мм	Допуск, мкм
До 125	1.9 а	— 150	5
	1.9 б		8
$\text{Св. } 125 \rightarrow 320$	1.9 а	— 300	6
	1.9 б		10
$\rightarrow 320$	1.9 а	— 300	8
	1.9 б		12

Измерения — по ГОСТ 22267—76, разд. 15, метод 2.

1.10. Радиальное биение наружной центрирующей поверхности шпинделя передней бабки (черт. 9).

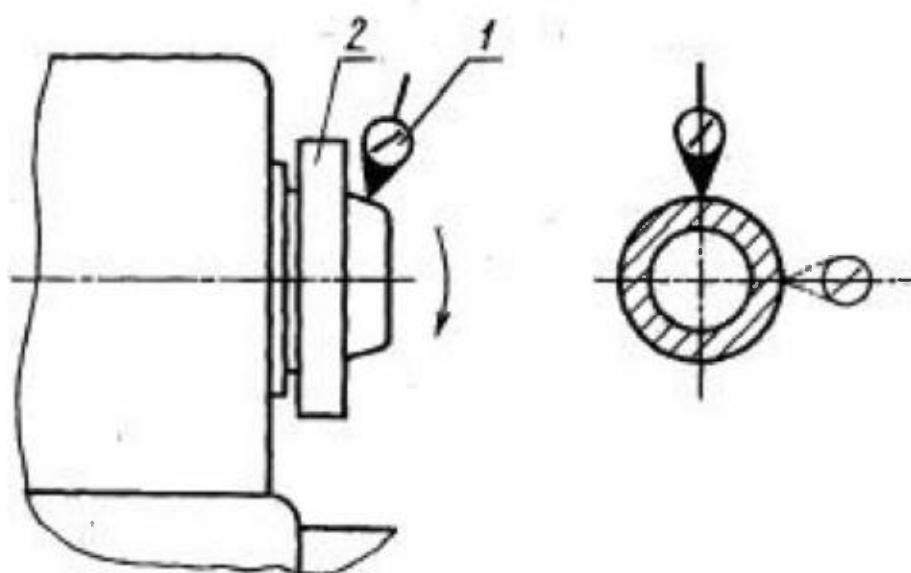

Черт. 9

Допуск в мкм для наибольшего диаметра устанавливаемой заготовки, мм:

до 320	5
св. 320	7

На станке укрепляют показывающий измерительный прибор 1 так, чтобы его измерительный наконечник касался наружной центрирующей шейки шпинделя 2 передней бабки и был направлен к оси этой поверхности перпендикулярно образующей.

Измерения производят при вращении шпинделя в рабочем направлении. Биение равно наибольшей алгебраической разности показаний измерительного показывающего прибора в каждом его положении.