

УДК 621.753.3 : 006.354

Группа Г28

8140-0100

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ПРОХОДНЫЕ
НЕПОЛНЫЕ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 100 ДО 300 ММ**

Конструкция и размеры

Go plain plug gauges of not full-form with
diameter over 100 to 300 mm. Design and dimensions

ОКП 39 3112

ГОСТ

14822—69*

Взамен
МН 4133—62

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 июля 1969 г. № 771 срок введения установлен с 01.01.71

Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на калибры-пробки гладкие проходные неполные, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ и по системе ОСТ.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1—79, 6—84).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ ПРОХОДНЫХ НЕПОЛНЫХ КАЛИБРОВ-ПРОБОК

1.1. Конструкция и размеры гладких проходных неполных калибров-пробок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

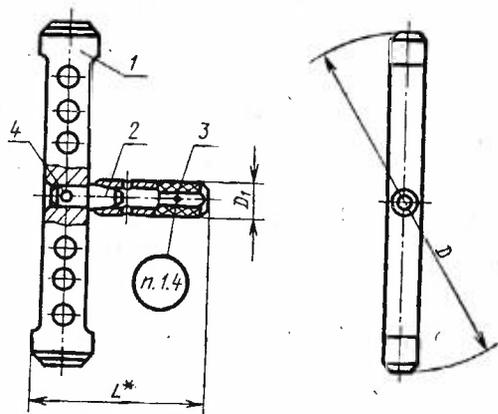

* Размер для справок.

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение калибра- пробки	Применяемость	D _{норми}	L	D ₁	Масса в кг	Дет. 1. Насадка ПР	Дет. 2. Хвостовик ГОСТ 14820—69	Дет. 3. Ручка ГОСТ 14748—69	Дет. 4. Штифт ци- линдрический ГОСТ 3128—70
						Количество			
						1	1	1	1
						Обозначение детали			
8140-0101		102	126	20	0,43	8140-0101/001	8140-0001/002	8054-0016	4т6×16
8140-0102		105			0,45	8140-0102/001			
8140-0103		108			0,46	8140-0103/001			
8140-0104		110			0,47	8140-0104/001			
8140-0105		112			0,51	8140-0105/001			
8140-0106		115	0,54		8140-0106/001				
8140-0107		120	0,56		8140-0107/001				
8140-0108		125	0,59		8140-0108/001				
8140-0109		130	0,62		8140-0109/001				
8140-0110		135	0,65		8140-0110/001	8140-0002/002	4т6×20		
8140-0111		140	0,61		8140-0111/001				
8140-0112		145	0,64		8140-0112/001				
8140-0113		150	0,67		8140-0113/001				
8140-0114		155	0,69		8140-0114/001				
8140-0115		160	0,72		8140-0115/001				

Размеры в мм

Обозначение калибра- пробки	Применяемость	$D_{\text{номин}}$	L	D_1	Масса в кг	Дет. 1. Насадка ПР	Дет. 2. Хвостовик ГОСТ 14820—69.	Дет. 3. Ручка ГОСТ 14748—59	Дет. 4. Штифт ци- линдрический ГОСТ 3128—70
						Количество			
						1	1	1	1
						Обозначение детали			
8140-0116		165	137	20	0,88	8140-0116/001	8140-0002/002	8054-0016	4m6×25
8140-0117		170			0,91	8140-0117/001			
8140-0118		175			0,95	8140-0118/001			
8140-0119		180			1,0	8140-0119/001			
8140-0120		185			1,0	8140-0120/001			
8140-0121		190			1,03	8140-0121/001			
8140-0122		195			1,08	8140-0122/001			
8140-0123		200			1,12	8140-0123/001			
8140-0124		205	143	24	1,26	8140-0124/001	8140-0003/002	8054-0017	
8140-0125		210			1,30	8140-0125/001			
8140-0126		215			1,36	8140-0126/001			
8140-0127		220			1,41	8140-0127/001			
8140-0128		225			1,43	8140-0128/001			
8140-0129		230			1,50	8140-0129/001			
8140-0130		240			1,61	8140-0130/001			

Размеры в мм

Обозначение калибра- пробки	Применяемость	$D_{\text{номин}}$	L	D_1	Масса в кг	Дет. 1. Насадка ПР	Дет. 2. Хвостовик ГОСТ 14820—69	Дет. 3. Ручка ГОСТ 14748—69	Дет. 4. Штифт ци- линдрический ГОСТ 3128—70
						Количество			
						1	1	1	1
						Обозначение детали			
8140-0131		250	143	24	1,63	8140-0131/001	8140-0003/002	8054-0017	4т6×25
8140-0132		260			1,74	8140-0132/001			
8140-0133		270	158	28	2,35	8140-0133/001	8140-0004/002	8054-0018	4т6×30
8140-0134		280			2,48	8140-0134/001			
8140-0135		290			2,37	8140-0135/001			
8140-0136		300			2,49	8140-0136/001			

Примечание. Штифт 4т6×20 подрезать до длины 18 мм; штифт 4т6×25 подрезать до длины 22 мм для $D_{\text{номин.}}$ 165—200 мм и до длины 24 мм для $D_{\text{номин.}}$ 205—260 мм; штифт 4т6×30 подрезать до длины 28 мм.

Пример условного обозначения гладкого проходного неполного калибра-пробки $D_{\text{номин.}}=110$ мм для контроля отверстия с полем допуска Н7:

Калибр-пробка 8140—0104 Н7 ГОСТ 14822—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска А:

Калибр-пробка 8140—0104 А ГОСТ 14822—69

То же, для приемного гладкого проходного неполного калибра-пробки П-ПР:

Калибр-пробка 8140—0104 А П-ПР ГОСТ 14822—69.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение насадки ПР	$D_{\text{номина}}$	L	B	A	A_1	A_2	l	l_1	d_1 (пред. откл. по H_8 или A_2a)	d_2	Масса в кг
8140-0105/001	112										0,36
8140-0106/001	115										0,38
8140-0107/001	120				17	36		45		16	0,40
8140-0108/001	125										0,43
8140-0109/001	130	38	18								0,46
8140-0110/001	135										0,48
8140-0111/001	140										0,48
8140-0112/001	145				20	44		56	12		0,51
8140-0113/001	150						30				0,53
8140-0114/001	155										0,56
8140-0115/001	160										0,59
8140-0116/001	165										0,73
8140-0117/001	170				36	58		70		18	0,76
8140-0118/001	175										0,80
8140-0119/001	180	48	22								0,85
8140-0120/001	185										0,85
8140-0121/001	190				40	65		78			0,88
8140-0122/001	195										0,93
8140-0123/001	200										0,97
8140-0124/001	205										1,11
8140-0125/001	210				42	70		85			1,15
8140-0126/001	215										1,21
8140-0127/001	220										1,26
8140-0128/001	225	52	24				36		14	22	1,21
8140-0129/001	230				48	80		95			1,28
8140-0130/001	240										1,39
8140-0131/001	250										1,41
8140-0132/001	260					85		105			1,52

Размеры в мм

Обозначение насадки ПР	$D_{\text{номин}}$	L	B	A	A_1	A_2	l	l_1	d_1 (пред. откл. по Н8 или A_2a)	d_2	Масса в кг
8140-0133/001	270				90	—		115			2,13
8140-0134/001	280										2,26
8140-0135/001	290	58	28	48	78	108	40		16	22	2,15
8140-0136/001	300							125			2,27

Пример условного обозначения проходной насадки ПР $D_{\text{номин.}} = 110$ мм для контроля отверстия с полем допуска по Н7:

Насадка 8140—0104/001 Н7 ГОСТ 14822—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска А:

Насадка 8140—0104 А ГОСТ 14822—69

То же, для приемной проходной насадки П-ПР:

Насадка 8140—0104 А П-ПР ГОСТ 14822—69

2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками по ЕСП СЭВ определяются по ГОСТ 21401—75, то же для калибров-пробок с допусками по системе ОСТ, в зависимости от класса точности, — по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220, ОСТ НКМ 1221.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Покрытие нерабочих поверхностей — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77*.

2.4. Шероховатость измерительной поверхности А — по ГОСТ 2015—84.

2.5. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

* С 01.01.87 вводится в действие ГОСТ 9.306—85.

ГОСТ 14822—69 Пробки проходные неполные диаметром свыше 100 до 300 мм. Конструкция и размеры

Изменение № 1

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменен размер:

L на *L**.

Пункт 1.1. Чертеж 1 дополнен сноской:

«* Размер для справок».

Пункт 1.1. Таблица 1. Заменена ссылка:

ГОСТ 3128—60 на ГОСТ 3128—70.

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости:

(Продолжение см. стр. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14822—69)

▽ 4 на $\sqrt{10}$

▽ 5 на $\sqrt{5}$

▽ 6 остальное на $\sqrt{2.5}(\checkmark)$

▽ 7 на $\sqrt{1.25}$.

Срок введения изменения № 1 01.05.74.
(Пост. № 775 04.04.74. Государственные стандарты СССР. Информ.
указатель № 5 1974 г.).
